



Produktwijziging

Betreft produkt:

PPA 1200

Volgnummer: **92010**

Datum: 15/10/92

Bestemd voor:

Afd:

- Elektr. René vdL
 Verkoop, market., franch. Jos
 Rep./Inst. Gerard
 Bedr. buro. Andries
 Finan., admin. Klaas
 Proj. Ben
 Ontwikk. René K

Wijziging vanaf serie no: **208931035**

Wijziging uitgegeven door: **René**

Publikatie newsletter: ja nee

Aanpassing user manual: ja nee

Aanpassing service manual: ja nee

Reden voor de wijziging:

Herhaalde problemen in Japan met transistor T8 op de preamp print van de versterker module. Deze problemen uiten zich in het feit dat bij de betreffende eindversterker de voedingsrelais niet bekrachtigd worden en na het aktiveren van "power on" de mededeling "fuse" verschijnt.

Wijzigingen:

T8 op de preamp print wordt BC337-40, voor alle modellen (100, 110 en 220 volt).

Per PPA 1200 vervalt 2 x BC547B (1026.BC547B) en komt er 2 x BC337-40 bij (aan te maken nummer 1026.BC337/40).

Update beleid:

Er zijn buiten Japan geen problemen bekend maar indien nodig kan deze transistor in iedere PPA 1200 worden uitgewisseld.