



PRODUKTIWIJZIGING

Voor:

René
Sjaak
Paul / Ed
Nico
Jos

Afdeling

Elektronika
Reparatie
Verkoop
Inkoop
Marketing

Van:

René

Afdeling

Ontwikkeling

Datum: 02/09/91

Volgnummer: 1600-02

Betreft:

SA 1600

Wijziging vanaf SN:

91160087

Publikatie:

Intern & Newsletter

Probleem:

Bij twee exemplaren van de firma Excess is na langdurig "heavy duty"gebruik de ventilator uitgevallen waarna de versterkers vrij snel in de thermische beveiligingen zijn gegaan.

Wijzigingen:

Op de front print 1531.1601/2 wordt multifuse F1 (MF-R030) vervangen door het type MF-R040.

Update beleid:

Indien versterkers met dit probleem binnen komen wordt de wijziging uitgevoerd, anders niet .