



Produktwijziging

Betreft produkt:

PPA 1200

Volgnummer: **93001**

Datum: 05/01/93

Bestemd voor:

Afd:

- Elektr. René vdL
- Verkoop, market., franch..... Jos
- Rep./Inst. Gerard
- Bedr. buro..... Andries
- Finan., admin Klaas
- Proj..... Ben
- Ontwikk..... René K

Wijziging vanaf :

310861093

Wijziging uitgegeven door:

Flip

Publikatie newsletter:

ja nee

Aanpassing user manual:

ja nee

Aanpassing service manual:

ja nee

Reden voor de wijziging:

Bij herhaaldelijk in en uitschakelen kunnen de relais instabiel zijn.

Wijzigingen:

R71 op de preampprint wordt verhoogd van 8K25 naar 100K.
Per PPA wordt dus 2 x 1001.8K25/06 vervangen door 2 x 1001.100K/06.

Update beleid:

Deze weerstanden kunnen vervangen worden bij oudere versterkers indien dit specifiek als klacht genoemd wordt.

Let op! Iedereen die deze wijziging ontvangt is verantwoordelijk voor het (indien nodig) verspreiden van de informatie binnen zijn/haar afdeling.



Produktwijziging

Betreft produkt:

PPA 1200

Volgnummer: **92010**

Datum: 15/10/92

Bestemd voor:

Afd:

- Elektr. René vdL
 Verkoop, market., franch..... Jos
 Rep./Inst. Gerard
 Bedr. buro..... Andries
 Finan., admin Klaas
 Proj..... Ben
 Ontwikk..... René K

Wijziging vanaf serie no: **208931035**

Wijziging uitgegeven door: **René**

Publikatie newsletter: ja nee

Aanpassing user manual: ja nee

Aanpassing service manual: ja nee

Reden voor de wijziging:

Herhaalde problemen in Japan met transistor T8 op de preamp print van de versterker module. Deze problemen uiten zich in het feit dat bij de betreffende eindversterker de voedingsrelais niet bekrachtigd worden en na het activeren van "power on" de mededeling "fuse" verschijnt.

Wijzigingen:

T8 op de preamp print wordt BC337-40, voor alle modellen (100, 110 en 220 volt).

Per PPA 1200 vervalt 2 x BC547B (1026.BC547B) en komt er 2 x BC337-40 bij (aan te maken nummer 1026.BC337/40).

Update beleid:

Er zijn buiten Japan geen problemen bekend maar indien nodig kan deze transistor in iedere PPA 1200 worden uitgewisseld.



Productwijziging

Betreft produkt:

Volgnummer: 93001

Datum: 05/01/93

PPA 1200

Bestemd voor:

Afd.

- Elektr. René vdL
- Verkoop, market., franch. Jos
- Rep./Inst. Gerard
- Bedr. buro. Andries
- Finan., admin. Klaas
- Proj. Ben
- Ontwikk. René K

Wijziging vanaf :

310861093

Wijziging uitgegeven door:

Flip

Publikatie newsletter:

ja nee

Aanpassing user manual:

ja nee

Aanpassing service manual:

ja nee

Reden voor de wijziging:

Bij herhaaldelijk in en uitschakelen kunnen de relais instabiel zijn.

Wijzigingen:

R71 op de preampprint wordt verhoogd van 8K25 naar 100K.
Per PPA wordt dus 2 x 1001.8K25/06 vervangen door 2 x 1001.100K/06.

Update beleid:

Deze weerstanden kunnen vervangen worden bij oudere versterkers indien dit specifiek als klacht genoemd wordt.

Let op! Iedereen die deze wijziging ontvangt is verantwoordelijk voor het (indien nodig) verspreiden van de informatie binnen zijn/haar afdeling.